

16.02.2014 – з 00 год. 34 хв. до 23 год. 51 хв. – у зв'язку з проведення ремонту в абонентській ТП-1189;

25.05.2014 – з 15 год. 56 хв. до 20 год. 57 хв. – у зв'язку з відключенням ПЛ-10 кВ Л-82 «Сади» внаслідок несприятливих погодних умов;

27.05.2014 – з 14 год. 50 хв. до 16 год. 03 хв. – у зв'язку з відключенням ПЛ-10 кВ Л-82 «Сади» внаслідок спрацювання автоматичного захисту на живлячій ПЛ-10 кВ Л-82 «Сади»;

07.07.2014 – з 23 год. 50 хв. до 08 07.2014 00 год. 35 хв. – у зв'язку з відключенням ПЛ-10 кВ Л-82 «Сади» внаслідок несприятливих погодних умов;

11.07.2014 – з 12 год. 48 хв. до 14 год. 43 хв. – у зв'язку з відключенням ПЛ-10 кВ Л-82 «Сади» внаслідок несприятливих погодних умов;

13.07.2014 – з 17 год. 15 хв. до 23 год. 43 хв. – у зв'язку з відключенням ПЛ-10 кВ Л-82 «Сади» внаслідок відгорання шлейфу на опорі № 29.

Окремо інформуємо, що згідно з вимогами нормативних документів для споживачів електричної енергії, які мають струмоприймачі II категорії, до яких відноситься і населення, перерви електропостачання для ремонту або заміни пошкодженого елемента системи електропостачання не повинні перевищувати однієї доби. У Вашому випадку тривалість перерв в електропостачанні населення не перевищувала терміну, встановленого нормативними документами в галузі електроенергетики.

Під час розгляду звернення інспекцією Держенергонагляду в Київській області встановлено, що схема живлення ТП - № 1607 не відповідає схемі нормального режиму основних мереж енергопостачальника. А саме, ТП - № 1607 не заживлено від ПЛ-10 кВ Л-145 «ТП - 983». Крім того, технічний стан ПЛ-10 кВ Л-82 «Сади» не відповідає вимогам нормативних документів в галузі електроенергетики. А саме: виявлено понаднормативне провисання проводів в прогонах між опорами ПЛ; наявність порослі дерев в охоронній зоні ПЛ; пошкодження траверс на опорах № 72 та № 73. Зазначене негативно впливає на надійність та якість електропостачання.

Виконання регламентних робіт, передбачених вимогами нормативних документів з технічної експлуатації електричних мереж, ПАТ «Київобленерго» не проводило.

За результатами перевірки інспекцією Держенергонагляду в Київській області, на підставі складеного акту, видано ПАТ «Київобленерго» припис від 24.07.2014 № 08/20-06-48 стосовно усунення виявлених порушень вимог нормативних документів щодо технічного стану та експлуатації ПЛ-10 кВ Л-82 «Сади», а також відновлення схеми електропостачання житлового комплексу за зазначеною адресою за II категорією з надійності струмоприймачів шляхом підключення ТП - № 1607 до ПЛ-10 кВ Л-145 «ТП - 983».

Термін виконання припису взято Держенергонаглядом на контроль.

На підставі зазначеного, рекомендуємо ПАТ «Київобленерго» виконати вимоги припису, виданого інспекцією Держенергонагляду в Київській області, у встановлений термін та в подальшому забезпечувати